

Tensione sartame

Tension Gauge Loos&Co PT1-M

Settaggio Base

TWS (kn)	ALTE	BASSE	STRALLO
0 / 6	-5	-5	-
7 / 10	42	32	34
11 / 14	+ 8	+ 4	-
15 / 19	+ 15	+ 6	-
20 +	+ 20	+ 8	-

Giri di tornichetto da settaggio base

REGOLAZIONI

TWS (kn)	Wang	Carrello randa	Scotta randa	Punto fiocco	Scotta fiocco
0 / 6	off	Tutto sopravvento	filetto sopra 1/2 stallo	Max avanti per prof base	filetto sopra 1/2 stallo
7 / 10	off	1/3 sopravvento	Filetto sopra 1/2 stallo	1 punto dietro	filetto sopra 1/2 stallo
11 / 14	5 / 30 %	Centro	Max per il giusto sbandamento	2 punti dietro	filetto sopra no stallo
15 / 19	40 / 100 %	Centro	Max per il giusto sbandamento	2 punti dietro	Max per il giusto sbandamento
20 +	100%	Centro	Max per il giusto sbandamento	3 punti dietro	Max per il giusto sbandamento

Lunghezza strallo pin to pin per rake: 9.64 m

